

Tornion Voima Oy työturvallisuusmateriaali



TORNION VOIMA OY



Koulutuksen sisältö

1. Yleistä koulutuksesta
2. Tornion Voiman laitokset
3. Kulunvalvonta ja liikenne
4. Turvallinen työskentely
5. Tornion Voiman erityiset vaaratekijät
6. Poikkeustilanteiden hallinta
7. Tentti



1. Yleistä koulutuksesta

- Koulutuksen läpikäyminen ja tentin hyväksytty suorittaminen ovat ehtona kulkuluvan saamiseksi ToVo:lle.
- Koulutus on voimassa 3 vuotta.
- Kaikkien alueella tulevien tulee suorittaa myös Outokummun vaatimat turvallisuuskoulutukset.
 - Toiminnassamme noudatamme kaikkia Outokummun turvallisuusperiaatteita.
- Kaikilla töihin tulevilla on oltava voimassa oleva työturvallisuuskortti ja henkilön yksilöivä kuvallinen henkilökortti.



2. Tornion Voiman laitokset

Tuotanto

- Prosessihöyryä ja kaukolämpö Outokummulle
- Kaukolämpöä Tornion Energialle
- Sähköä valtakunnan verkkoon

Polttoaineet

- Turve
- Biopolttoaineet (hake, puru ym.)
- Häkäkaasu

Voimalaitoksen päämitoitussarvot

- Kattilan polttoaineteho 145 MW
- Tuorehöyry
 - Lämpötila 540 °C
 - Paine 130 bar
- Höyry- ja kaukolämpöteho yhteensä 90 MW
- Sähköteho 40 MW

Varatehokattilat

4 kpl kattiloita yht. 100 MW

Prosessihöyryä ja
kaukolämpöä Outokummulle

Polttoaineet maa- / häkääsuu

Lämmöntalteenotto ja kaukokylmä

Lämmöntalteenottokattilat
kuumavalssausmolla, RAP5:lla.

Lämmöntalteenottoakku JT-
sulatolla

Kaukokylmälaitos

Pirkkiön lämpölaitos

Kattilat 2 x 12 MW

Kaukolämpöä Tornion
Energialle

Polttoaineet turve, bio ja kevyt
polttoöljy

Kemi kaivoksella

Kaukolämpöä ja prosessihöyryä
Kemin kaivokselle. Polttoaineet
bio ja maakaasu

Kiinteänpolttoaineen kattila 2
MW

Maakaasukattilat 1,5 MW, 1,4
MW ja 4 MW

LNG-terminaalit 2 kpl

Raitisilmanousujen (IVN)
lämmitys

Sähkökattila

Kattila 40 MW

Prosessihöyryä ja
kaukolämpöä Outokummulle

Kaasumoottorilaitos

Sähkötuotanto 43 MW

Polttoaineena maakaasu

3. Kulunvalvonta ja liikenne

- Tehdasalue on aidattu ja aluetta valvotaan sähköisillä turvajärjestelmillä, joita ovat mm. kulunvalvonta ja tallentava kamerajärjestelmä.
- Kulku Tornion Voimalle tapahtuu Kromitietä pitkin rahtiterminaalin kautta.
- Kulku- ja ajoluvat haetaan Zeroni kulunvalvontajärjestelmästä.
 - Zeronista erillinen ohje Tornion Voiman nettisivuilla.
- Outokummun ruokalassa käynti on mahdollista pääportin kautta. Autojen pysäköinti on sallittu vieraisparkkipaikoille.
- Tehdasalueen vartijoilla on oikeus tarkastaa henkilöiden kantamuksia ja ajoneuvojen kuormia tehdasalueelta poistuttaessa.

Henkilöliikenne tehdasalueella

- Alueella on runsaasti raskasta liikennettä ja isoja työkoneita.
- **Liikkuminen polttoainekentällä on kielletty tulipalovaaran, polttoainekasojen sortumavaaran ja kauhakuormaajaliikenteen vuoksi**
- Kuljettaessa hallista ulos ja sisään käytä henkilökulkuovia aina, kun se on mahdollista.
- Tehdasalueella polkupyörän käyttö on luvanvaraista.
 - Työmaapyöräily voimalaitokselle rahtiterminaalin välillä on sallittua.

4. Turvallinen työskentely

Ilmoittautumiskäytännöt

- Jokaisen työn aloittamisesta on sovittava ToVo:n työnjohdon kanssa.
- Ennen työkohteeseen menoa
 - Sovi työluvasta työnjohdon kanssa
 - Ilmoittaudu valvomoon
 - Kirjaa merkintä valvomossa olevaan ilmoittautumistauluun
 - Kirjaamista ei tarvitse suorittaa voimalaitoksen revision aikana.
 - Varmista, että työ on turvallista aloittaa/jatkaa (turvaerotukset suoritettu yms.)
 - Työn tai työvuoron päättyessä kuitataan samaan ilmoittautumistauluun poistuminen

**Kaikki työt edellyttävät
vähintään suullisen luvan!**

Odottamattoman käynnistyksen estäminen

1. Ilmoittaudu

- Ilmoittaudu valvomoon
- Tunnista ToVo:n käyttöhenkilökunnan kanssa odottamattoman käynnistyksen vaarat työkohteessa.

2. Energioiden erotus

- ToVo:n käytönhoitaja huolehtii energioiden erotukset ja erotusmerkinnät tarvittaessa yhteistyössä sähköpuolen kanssa.
- ToVo:n käytönhoitaja kääntää turvakytkimet nolla/off-asentoon ja lukitsee ne käytönlukolla.

3. Lukitsee ja merkitsee

- ToVo varmistaa kokeilemalla turvaerotuksen onnistumisen ja antaa luvan työn suorittamiseen.
- Huomioi myös alueella toimivat muut koneet ja laitteet sekä muut alueella työskentelevät.

4. Asentaja lukitsee

- Työkohteeseen menevä asentaja lukitsee nolla/off-asennossa olevan turvakytkimen omalla henkilökohtaisella lukolla ja lisäksi asentaa käynnistyskieltomerkin (päivämäärä, asentajan nimi ja puhelinnumero)

5. Varmista työn aloittamisen turvallisuus

- Asentajalla ei ole lupaa kääntää turvakytkintä päälle tai pois asentoon eikä operoida venttiileitä.
- Varmista työnjohdolta, että työn aloittaminen on turvallista (tuumatuokio)
- Varmista lukitus aina tauoilta palatessasi.

6. Työn lopetus

- Oman henkilökohtaisen lukon saa poistaa oman työn valmistuttua. Ilmoita työn valmistumisesta tilaajalla ja omalle työnjohdolle.
- Palauta lainaamasi lukot valvomoon.

Hengityssuojaimet ja erikoiskaasupullot

- Hengityssuojaimet
 - Käytä hengityssuojaimia pölyävissä työkohteissa.
 - Paineilmaverkoston ilmaa ei saa käyttää hengitysilmana.
- Omien kaasupullojen tuonti alueelle on kielletty.
 - Alueelle saa tuoda erikoiskaasupulloja vain erityistapauksissa.
 - Erikoiskaasupullojen tuonnista tulee sopia tilaajan kanssa erikseen.

- Sähkötöitä tekevien yritysten ja työntekijöiden tulee läpikäydä erillinen Tornion voiman sähköturvallisuus ohjeistus.
- Toimittajien tulee huolehtia, että kaikki työkalut, varusteet ja laitteet täyttää sähköalan määräysten vaatiman tason ja huolehtia niiden käyttökunnosta.
- Sähkötöitä tekevillä urakoitsijoilla tulee olla vähintään sähköturvallisuuslain 410/96 mukainen urakointi pätevyys 2. Lisäksi työntekijöillä on oltava riittävä ammattitaito kyseiseen työhön.
- Maallikoilla ei ole lupaa työskennellä sähkötiloissa ilman erillistä opastusta.



- ToVo:lla on radioaktiiviseen säteilylähteeseen perustuvia mittalaitteita.
 - Polttoaineen varastointi- ja syöttöjärjestelmissä.
 - Kattilaan syöttävissä polttoainejärjestelmissä.
- Lisäksi polttoaineen kuljettimella on radioaktiivista säteilyä tuottava röntgenmittauslaite.
 - Vaara-alueelle pääsy on estetty turvaporkein ja varoitusvaloin.
- Mittalaitteiden vaikutusalueelle meno on kielletty!.
 - **Varmista aina, että mittalaite on kytketty pois toiminnasta ennen kuin menet työskentelemään sen vaikutusalueelle.**

- Työt katolla suoritetaan työn tilaajan kanssa sopien.
- Katoilla vaaraa voivat aiheuttaa mm.
 - Erilaiset kaasujen ulospuhallukset (häkä- ja maakaasu).
 - Mahdolliset aukot katossa.
- Katoille mentäessä oltava mukana henkilökohtainen monikaasumittari.

5. ToVo:n erityiset vaaratekijät

ToVo:lla käytettävät kaasut

- Hätäkaasu (CO)
 - Väritön, hajuton, mauton -> EI VOI NÄHDÄ, HAISTAA, MAISTAA
 - Käyttö: Polttoaineena voimalaitoksen ja varatehokattiloiden kattiloissa
 - Työilman HTP8h – arvo 20 ppm, HTP15min – arvo 75 ppm
 - Välitön hengenvaaraa aiheuttava pitoisuus yli 1 000 ppm
 - Pitoisuutta seurataan sekä kiinteistä että kannettavista mittareista
 - Hätäkaasun syttymisalue 12 – 75 %
 - Hieman ilmaa kevyempi
 - Vaikutukset ihmiseen
 - Päänsärky, pahoinvointi, huimaus, näkökentän hämärtyminen, tajuttomuus, kuolema



Huomiosana: VAARA

H220: Erittäin helposti syttyvä kaasu.

H331: Myrkyllistä hengitettynä.

H360D: Voi vaurioittaa sikiötä.

H372: Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa

10 000 ppm = 1 %

ToVo:lla käytettävät kaasut

- Maakaasu

- Käyttö: Polttoaineena varatehokattiloilla ja Kemin kaivoksella
- Erittäin helposti syttyvä kaasu
- Paineen alainen maakaasu voi räjähtää kuumennettaessa
- Ilmaa kevyempää
- TUPAKOINTI KIELLETTY
- Vaikutukset ihmiseen
 - Uneliaisuus, päänsärky, pahoinvointi/huimaus, tukehtuminen, paleltumat (nopeasti haihtuessa paineistettu maakaasu)



ToVo:lla käytettävät kaasut

- Nestekaasu (nestekaasupullot 2 x 33 kg)
 - Käyttö: sytytyspolttoaineena kattiloissa
 - Erittäin herkästi syttyvä hajustettu, nesteytetty kaasu
 - Suurina pitoisuuksina tukahduttava
- Typpi (N₂)
 - Käyttö: Häkäkaasuputkistojen huuhtelussa voimalaitoksella ja varatehokattiloilla
 - Kaasumainen typpi: väritön, hajuton, mauton ja hiukan ilmaa kevyempää
 - Tukehtumisvaara, puhtaan typen hengitys aiheuttaa tajuttomuuden, jopa kuoleman
 - Typpivuodon sattuessa voidaan työskennellä vain paineilmahengityslaitteita käyttäen



Kattilahallit eri kohteissa

- Häkä ja maakaasuvuodot
- Kiinteän polttoaineen aiheuttama pölyräjähdysvaara (vaara myös kuljettimilla ja vastaanottorakennuksessa)
- Höyry- ja kaukolämpövuodot
- Kuumat pinnat

Turbiinisali

- Korkeapaineiset öljyvuodot
- Höyry- ja kaukolämpövuodot
- Kemikaalivuodot
- Pyörivä turbiini generaattori kokonaisuus
- Kuumat pinnat

Kemissä LNG-terminaalit

- LNG vuodot
- THT vuodot
- Kylmät pinnat

Sähkötilat

ToVo:lla käytettävät vaaralliset kemikaalit

Lahteenpuhdistus

- Rikkihappo
- Lipeä



Kattilavesikemikaalit

- Boilex 510
- Drewphos 3000 (fosfaatti)

Kaukolämpövesikemikaali

- Amertrol AT3550

Savukaasujen puhdistus (NO_x-päästöjen hallinta)

- Ammoniakkivesi < 25%

Kemin kaivoksen LNG-terminaalit

- Kemin kaivoksen LNG-terminaalialueilla työskentely on luvanvaraista
 - Luvan myöntää ToVo
 - Alueella käsitellään nestemäistä ja kaasumaista maakaasua.
- Alue on Ex-alueita
 - Avotulen teko ja tupakointi on kielletty
- LNG:n erityisominaisuudet:
 - Vuodon sattuessa LNG höyrystyy voimakkaasti
 - **LNG on erittäin kylmää noin -165 °C paleltumavaara**
 - LNG on hajustamatonta maakaasua
 - Kaasumainen maakaasu on hajustettua.

6. Poikkeustilanteiden hallinta

Hälytysnumerot ja hätäilmoitus

Torniossa:
Voimalaitos
Kaasumoottorilaitos
Pirkiön lämpölaitos

- Hälytysnumero 112

Torniossa:
Muissa Tornion tehdasalueen kohteissa
mukaan lukien lämmöntalteenottokohteet,
kaukokylmä ja sähkökattila

- Hälytysnumero 016-452300

Kemin kaivoksella

- Hälytysnumero 016-45 3737

- Kattilahalleissa on kiinteitä häkä- ja maakaasun mittauspisteitä/hälyttimiä
- Vuodon sattuessa kentällä vilkkuu valo ja kuuluu hälytysääni
 - Poistu välittömästi vaara-alueelta!
 - Vuodoista ilmoitettava välittömästi valvomoon





Hälytystilanteet




Vahingosta ilmoittaminen

- Ilmoitettava välittömästi omalle esimiehelle ja ToVo:n yhteyshenkilölle alueella tapahtuneista:
 - Työtapaturmista
 - Turvallisuushavainnoista ja vaaratilanteista
 - Tulipaloista
 - Omaisuus- ja ympäristövahingoista
 - Kemikaali- ja kaasuvuodot



Kokoontumispaikat ja väestönsuoja

- Kokoontumispaikat:
 - Voimalaitos
 - Korjaamon edusta ovi TOVO 131
 - Turbiinisalin pohjoispäädyn nosto-ovi TOVO 115
 - Varatehokattiloilla
 - Lämpökeskus ovi 749
- Väestönsuoja
 - Voimalaitoksen 1. kerroksessa korjaamotilojen yhteydessä

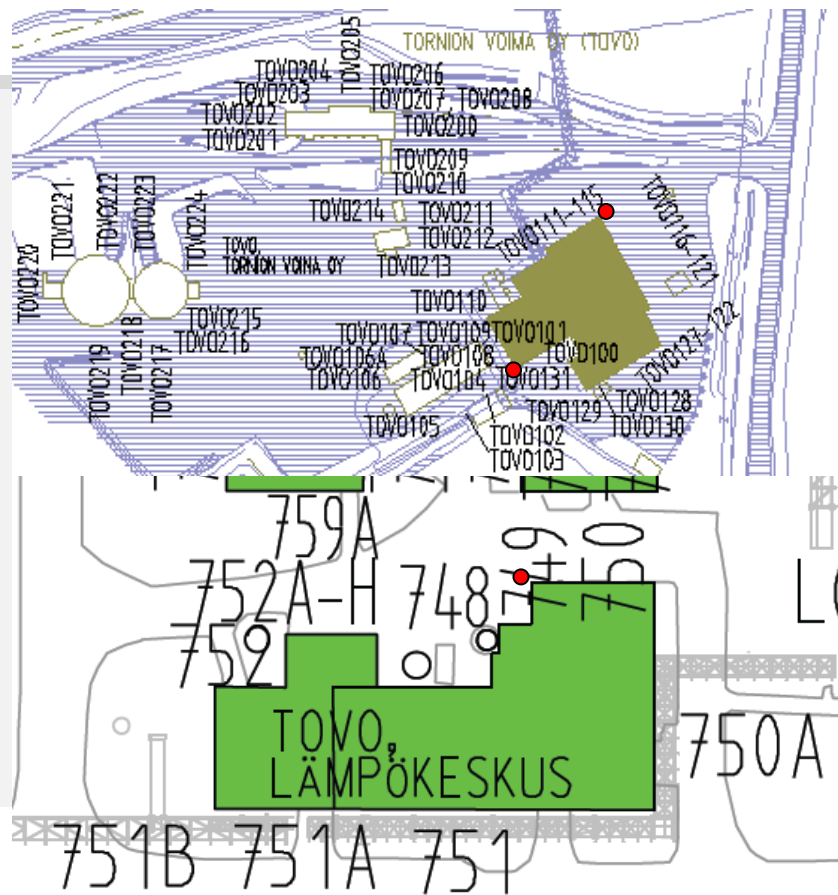

Kokoontumispaikat ja väestönsuoja

- Kokoontumispaikat
 - Kemin kaivos
 - Korjaamon edusta ovi 052
 - Pirkkiön lämpölaitos
 - Kattilahallin edustan ovi

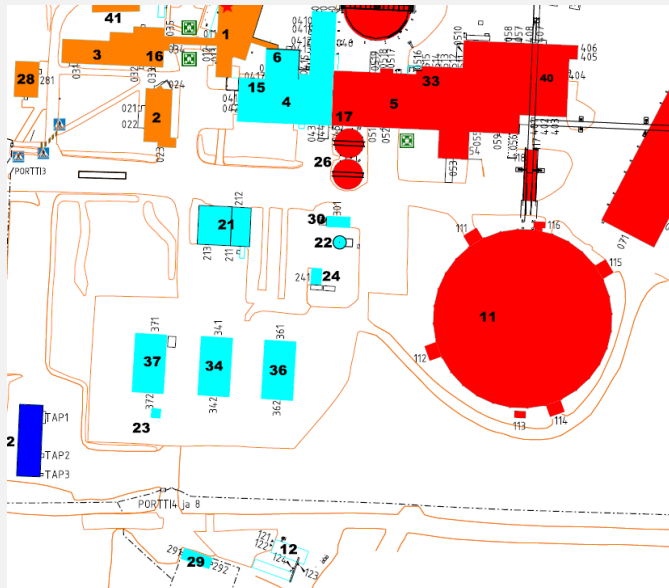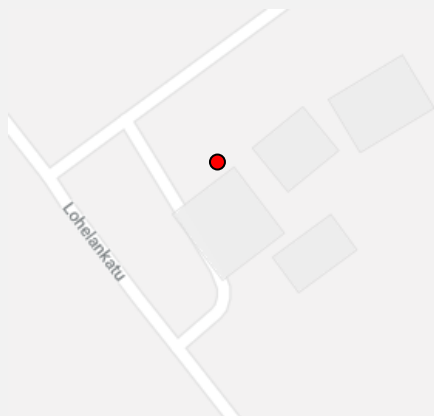

Kerro turvahavaintosi QR-koodista löytyvästä linkistä.

QR-koodeja löytyy jokaiselta toimipisteestä.



7. Tentti

- Tentti suoritetaan ToVo:lla
- Tentissä on 15 väittämää, joihin on vastattava joko oikein tai väärin
- Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 12 vastausta oikein
- Koulutusmateriaali ei saa olla esillä tentin aikana

Turvallisia työskentelypäiviä ToVo:lla!



TORNION VOIMA OY